

Modello ricevitore: TELE System **FACILE T2HEVC/02**
 Codice prodotto/articolo: **21005323**
 Ultima versione software disponibile: **1.0.52**


Ecco le procedure per aggiornare il software del decoder **FACILE T2HEVC/02** all'ultima versione disponibile, o per ripristinarne la funzionalità in caso di malfunzionamento.

Procedure di aggiornamento via USB


Verificare il codice prodotto/articolo riportato sulla confezione, o sull'etichetta nera sotto al dispositivo, e scaricare la versione software adatta all'articolo: **21005323**

Aggiornamento in condizione di normale funzionamento del decoder

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Copiare il file dell'aggiornamento software (file con estensione **".abs"**), nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.

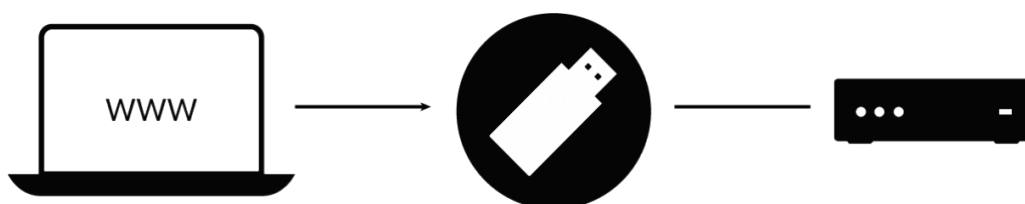

3. A **ricevitore acceso in modalità di visione**, inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
4. Accedere al menu "Strumenti -> Aggiornamento Software via USB": alla voce "File di aggiornamento" verrà visualizzato il nome (o parte del nome) del file contenuto nella chiavetta USB. Accertarsi che la "Modalità" di aggiornamento sia impostata in "All Code". Infine premere il tasto OK del telecomando in corrispondenza della voce "Avvia" per avviare l'aggiornamento, quindi dare conferma a schermo quando richiesto.
5. Attendere che il ricevitore completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.

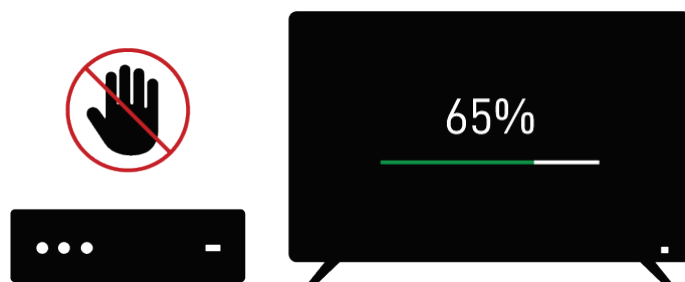

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!


Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione SW" dal menu "Strumenti -> Informazioni".

Aggiornamento forzato per un eventuale ripristino del funzionamento

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Rinominare il file dell'aggiornamento software (file con estensione ".abs") in "**product.abs**".
3. Copiare il file rinominato in "product.abs" nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.



4. A **ricevitore spento** (alimentatore non connesso alla rete elettrica) inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
5. Accendere il ricevitore (riconnettere l'alimentatore alla rete elettrica) premendo ripetutamente in sequenza il **tasto MENU** del telecomando, che potrà essere rilasciato solo quando il display frontale del ricevitore mostrerà la scritta **bUrn**.
6. Attendere quindi che esso completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.

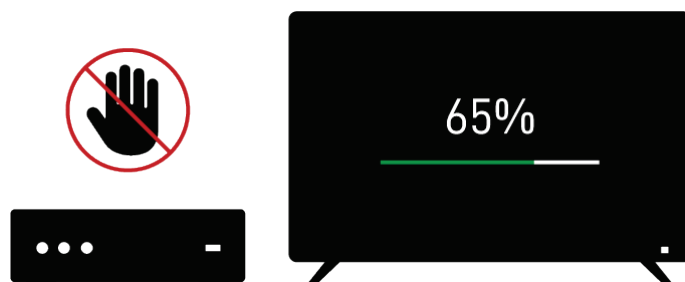

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione SW" dal menu "Strumenti -> Informazioni".

NOTE DI RILASCIO SOFTWARE

2023-01-14 - Versione SW 1.0.52

- Aggiunto time-out per la cancellazione automatica di tutti i canali obsoleti in caso di mancata scelta da parte dell'utente
- Affinata risoluzione di particolari conflitti di numerazione LCN dei canali
- Migliorato aggiornamento canali in caso di cambio trasmissione da DVB-T a DVB-T2 di uno stesso canale sulla stessa frequenza
- Corretta selezione servizi DVB con doppio video
- Risolto problema sincronia A/V e sottotitoli televideo rilevato in particolari programmi
- TimeShift pre-impostato su Pausa TV

2021-11-09 - Versione SW 1.0.39

- Risolto problema audio rilevato su alcuni canali

2021-09-22 - Versione SW 1.0.33

- Ottimizzata sincronia sottotitoli in modalità TimeShift
- Migliorata funzione di ripristino servizi dalla lista Canali TV/Radio eliminati
- Aggiunta gestione servizi TV trasmessi/segnalati come "invisibili"

2021-07-05 - Versione SW 1.0.24

- Migliorato Televideo
- Velocizzata la risposta del LED da rosso a verde al comando di accensione del ricevitore
- Ottimizzata sincronia audio-video per alcuni particolari programmi

2021-05-26 - Versione SW 1.0.23

- Risolte incompatibilità HDMI CEC con alcuni televisori
- Ottimizzata gestione assegnazione LCN per canali esteri ricevibili in zone di confine
- Migliorato caricamento canali secondo tipo di servizio (service_type)
- Sistemati alcuni problemi minori di sistema e di interfaccia grafica

2021-04-19 - Versione SW 1.0.16

- Primo rilascio software