

Modello ricevitore: TELE System **TS6815 T2HEVC/01**

Codice prodotto/articolo: **21005325**

Ultima versione software disponibile: **163**


Ecco le procedure per aggiornare il software del decoder **TS6815 T2HEVC/01** all'ultima versione disponibile, o per ripristinarne la funzionalità in caso di malfunzionamento.

Procedure di aggiornamento via USB


Verificare il codice prodotto/articolo riportato sulla confezione, o sull'etichetta nera sotto al dispositivo, e scaricare la versione software adatta all'articolo: **21005325**

Aggiornamento in condizione di normale funzionamento del decoder

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Copiare il file dell'aggiornamento software (file con estensione **".bin"**), nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.

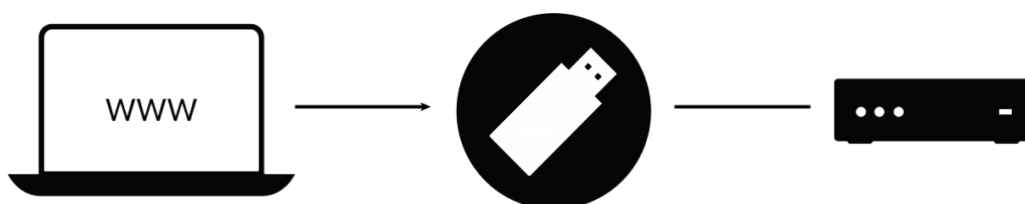

3. A **ricevitore acceso in modalità di visione**, inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
4. Accedere al menu "Sistema > Aggiornamento SW": alla voce "File di aggiornamento" verrà visualizzato il nome del file contenuto nella chiavetta USB. Accertarsi che la "Modalità di aggiornamento" sia impostata in "Tutto il codice". Infine premere il tasto OK del telecomando in corrispondenza della voce "Avvio" per avviare l'aggiornamento, quindi dare conferma quando viene richiesta la riscrittura della memoria "Flash".
5. Attendere che il ricevitore completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.

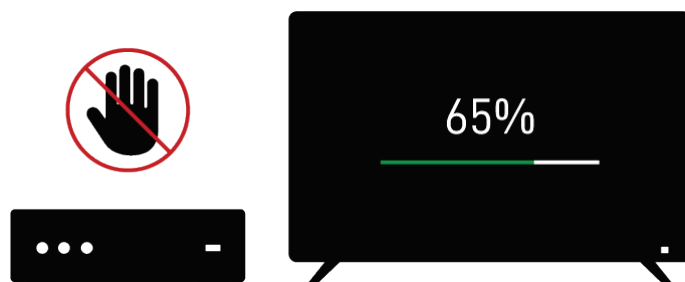

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!


Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione SW" dal menu "Strumenti > Informazioni"

Aggiornamento forzato per un eventuale ripristino del funzionamento

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Rinominare il file dell'aggiornamento software (file con estensione ".bin") in "**flash_upgrade.bin**".
3. Copiare il file rinominato in "flash_upgrade.bin" nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.



4. A **ricevitore spento** (alimentatore non connesso alla rete elettrica) inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
5. Accendere il ricevitore (riconnettere l'alimentatore alla rete elettrica) quindi attendere che esso completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.

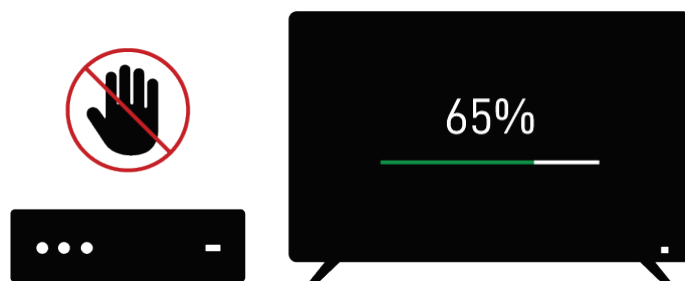

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

Note:

- Dopo l'aggiornamento, scollegare la chiavetta USB ed eliminare il file "flash_upgrade.bin" per evitare che il ricevitore ripeta di nuovo l'aggiornamento forzato a ogni riaccensione
 - Per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione software" dal menu "Sistema > Informazioni di sistema"
-

NOTE DI RILASCIO SOFTWARE

2023-03-29 - Versione SW 163:

- Potenziata funzione di scansione canali al fine di evitare interruzioni in caso di determinati errori di trasmissione da parte delle emittenti
 - Corretta funzione di formattazione memorie USB
 - Correzione di bug minori
-

2021-11-04 - Versione s/w 152:

- Migliorata stabilità generale del ricevitore
-

2021-08-223 - Versione s/w148:

- Migliorata funzione di aggiornamento canali
 - Aggiunta possibilità di accensione ricevitore durante aggiornamento canali in standby
 - Aggiunta funzione di spegnimento automatico dopo timer di visione
 - Aggiunta gestione servizi TV segnalati come "invisibili"
 - Migliorata velocità di risposta del LED frontale al comando di accensione del ricevitore
-

2021-06-16 - Versione s/w140:

- Migliorata stabilità generale del ricevitore
 - Migliorata Gestione cambio canale durante il TimeShift
 - Migliorato caricamento canali secondo tipo di servizio (service_type)
 - Migliorato televideo
 - Sistemazione interfaccia grafica
-

2021-05-04 - Versione s/w135:

- Primo rilascio software