

Modello ricevitore: TELE System **TS UNICO T2HEVC/02**
 Codice prodotto/articolo: **21005332**
 Ultima versione software disponibile: **1.2** (75f3b5f47)


Ecco le procedure per aggiornare il software del decoder **TS UNICO T2HEVC/02** all'ultima versione disponibile, o per ripristinarne la funzionalità in caso di malfunzionamento.

Procedure di aggiornamento via USB

Verificare il codice prodotto/articolo riportato sulla confezione, o sull'etichetta nera sotto al dispositivo, e scaricare la versione software adatta all'articolo: **21005332**

Aggiornamento in condizione di normale funzionamento del decoder

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Copiare il file dell'aggiornamento software (file con estensione **".abs"**), nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.

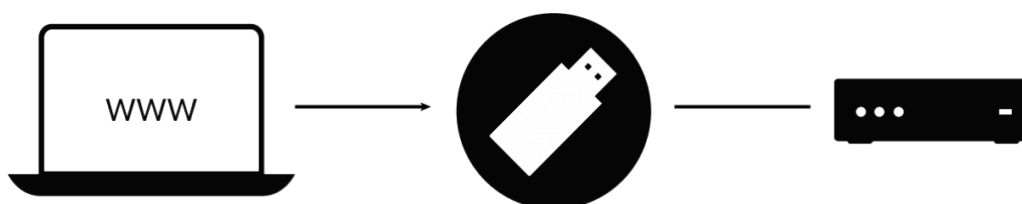

3. A **ricevitore acceso in modalità di visione**, inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
4. Accedere al menu "Strumenti -> Aggiornamento USB": alla voce "File di aggiornamento" verrà visualizzato il nome (o parte del nome) del file contenuto nella chiavetta USB. Premere il tasto OK del telecomando in corrispondenza della voce "Avvia" per avviare l'aggiornamento, quindi dare conferma a schermo quando richiesto.
5. Attendere che il ricevitore completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.



IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!


Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "App_Main" dal menu "Strumenti -> Informazioni".

Aggiornamento forzato per un eventuale ripristino del funzionamento

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Rinominare il file dell'aggiornamento software (file con estensione ".abs") in "**unico02.abs**".
3. Copiare il file rinominato in "unico02.abs" nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.



4. A **ricevitore spento** (alimentatore non connesso alla rete elettrica) inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
5. Accendere il ricevitore (riconnettere l'alimentatore alla rete elettrica) e attendere che il ricevitore effettui autonomamente l'aggiornamento, fase durante la quale verrà mostrato a video qualche messaggio sul progresso delle azioni del ricevitore.

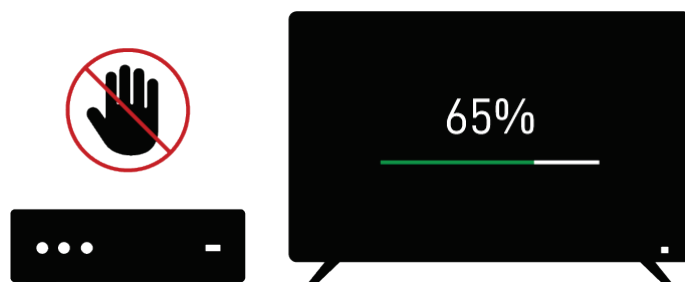

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

Nota: se il menu di aggiornamento del decoder non viene visualizzato a schermo tramite collegamento HDMI, rimuovere il cavo HDMI e provare ad utilizzare il collegamento SCART

6. Ad aggiornamento terminato, verrà visualizzato a video un messaggio di successo. Rimuovere quindi la chiavetta USB e premere il tasto OK del telecomando per confermare: il ricevitore si riavvierà per poi mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.

Note:

- Dopo l'aggiornamento, scollegare la chiavetta USB ed eliminare il file "unico02.abs" per evitare che il ricevitore ripeta di nuovo l'aggiornamento forzato a ogni riaccensione
- Per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "App_Main" dal menu "Strumenti -> Informazioni".

NOTE DI RILASCIO SOFTWARE

2022-06-27 - Versione SW 1.2-75f3b5f47

- Migliorata gestione numerazione LCN in casi particolari (conflitti tra molti canali, priorità di servizio e zone di confine)
- Ottimizzata sincronia dei sottotitoli televideo
- Modificato menu "Installazione > Ricerca Automatica": ora la scelta tra reinstallazione e aggiornamento canali si effettua tramite la voce "AZIONE" prima di lanciare la scansione
- Aggiunta opzione "Sottotitoli" nel menu "Sistema > Altro" per l'avvio automatico dei sottotitoli

2022-01-20 - Versione SW 1.1-c236528a6

- Risolto problema audio rilevato su alcuni canali

2021-06-28 - Versione SW 1.0-12f58b666

- Primo rilascio software