

Modello ricevitore: TELE System **FACILE T2HEVC/03**

Codice prodotto/articolo: **21005354**

Ultima versione software disponibile: **166**


Ecco le procedure per aggiornare il software del decoder **FACILE T2HEVC/03** all'ultima versione disponibile, o per ripristinarne la funzionalità in caso di malfunzionamento.

Procedure di aggiornamento via USB


Verificare il codice prodotto/articolo riportato sulla confezione, o sull'etichetta nera sotto al dispositivo, e scaricare la versione software adatta all'articolo: **21005354**

Aggiornamento in condizione di normale funzionamento del decoder

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Copiare il file dell'aggiornamento software (file con estensione ".bin"), nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.

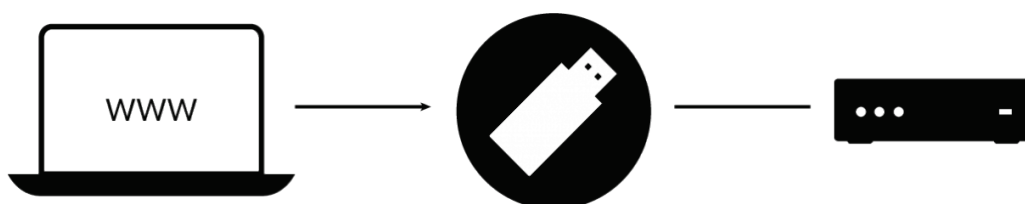

3. A ricevitore acceso in modalità di visione, inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
4. Accedere al menu "Sistema > Aggiornamento SW": alla voce "File di aggiornamento" verrà visualizzato il nome del file contenuto nella chiavetta USB. Accertarsi che la "Modalità di aggiornamento" sia impostata in "Tutto il codice". Infine premere il tasto OK del telecomando in corrispondenza della voce "Avvio" per avviare l'aggiornamento, quindi dare conferma quando viene richiesta la riscrittura della memoria "Flash".
5. Attendere che il ricevitore completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.

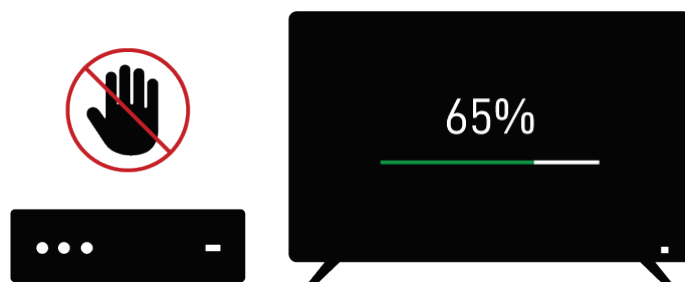

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!


Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione software" dal menu "Sistema > Informazioni di sistema"

Aggiornamento forzato per un eventuale ripristino del funzionamento

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Rinominare il file dell'aggiornamento software (file con estensione ".bin") in "flash_upgrade.bin".
3. Copiare il file rinominato in "flash_upgrade.bin" nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.



4. A **ricevitore spento** (alimentatore non connesso alla rete elettrica) inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
5. Accendere il ricevitore (riconnettere l'alimentatore alla rete elettrica) quindi attendere che esso completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.

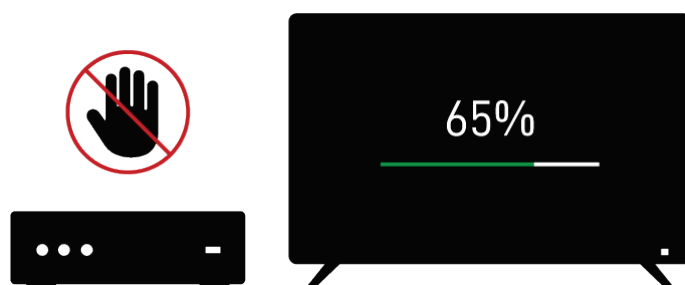

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

Note:

- Dopo l'aggiornamento, scollegare la chiavetta USB ed eliminare il file "flash_upgrade.bin" per evitare che il ricevitore ripeta di nuovo l'aggiornamento forzato a ogni riaccensione
 - Per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione software" dal menu "Sistema > Informazioni di sistema"
-

NOTE DI RILASCIO SOFTWARE

2024-11-18 - Versione SW 166:

- Migliorata gestione delle priorità nella risoluzione dei conflitti di numerazione automatica dei canali (Logical Channel Numbering - LCN)

2022-01-11 - Versione SW 154:

- Primo rilascio software