

Modelo de receptor: TELEsistema **TS6105 T2HEVC**

Código de producto/artículo: **21005353**


Última versión de software disponible: **V1.1.07**

Procedimientos de actualización vía USB


Verifique el código de producto/artículo que se muestra en el paquete o en la etiqueta negra debajo del dispositivo y descargue la versión de software adecuada para el artículo: **21005353**

Actualización en condiciones normales de funcionamiento.

1. Asegúrese de haber descargado la actualización de software correcta dedicada a su receptor (verifique la versión y el código de producto/artículo) y descomprímala si está comprimida (archivo tipo "zip").
2. Copie el archivo de actualización de software (archivo con extensión ".bin") en la carpeta principal (directorio raíz) de una memoria USB formateada en FAT32.

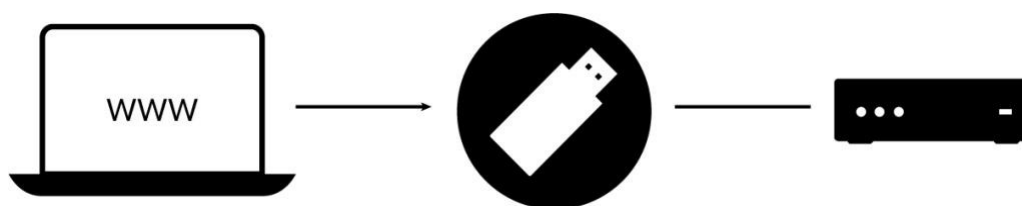

3. Con el receptor encendido en modo visualización, inserte la unidad flash antes mencionada en el puerto USB del receptor.
4. Acceda al menú "Sistema -> Actualización USB": en "Actualizar archivo" se mostrará el nombre del archivo contenido en la memoria USB. Asegúrese de que el "Modo de actualización" esté configurado en "Todos los códigos". Finalmente, presione el botón OK en el control remoto al lado del elemento "Inicio" para iniciar la actualización, luego confirme cuando se solicite reescribir la memoria "Flash".
5. Espere a que el receptor complete la actualización por sí solo y luego se reinicie automáticamente y muestre la primera pantalla de instalación; luego repita la instalación de los canales.

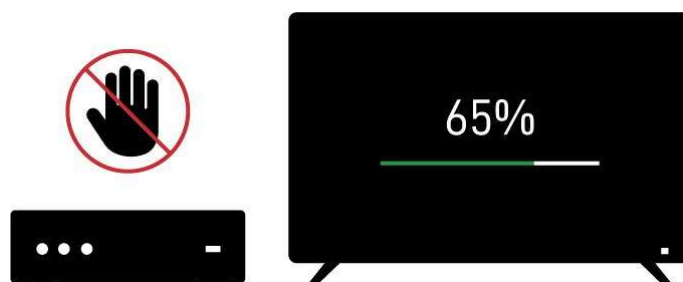

¡IMPORTANTE! DURANTE LA ACTUALIZACIÓN, NO INTERACTÚE CON EL CONDUCTORES RESPECTIVOS Y SOBRE ELLO CONECTADO Y NO ELIMINAR NUTRICIÓN: ¡RIESGO IRREVERSIBLE DE DAÑOS AL RECEPTOR!

Nota: Para comprobar que realmente se ha realizado la actualización, con el receptor instalado, consulte el campo “Versión SW” del menú “Sistema -> Información del sistema”